

Opel Vivaro - Motorcontrolelampje brandt | HELLA

Opel

Vivaro 1,9DI/1,9DTI

Motorcode F9Q-760, F9Q-762

Bouwjaar 2001 t/m 2007

Motorcontrolelampje brandt

Storingscode P0100 Luchtmassameter

Slecht startgedrag

Wanneer kort na schade aan de turbocompressor het bovenstaande storingsbeeld wordt geconstateerd, is het mogelijk dat het inlaatluchtsysteem verontreinigd is. Bij beschadiging van een turbocompressor kunnen er fijne metaaldeeltjes of spanen in het aanzuigsysteem achterblijven. Deze verontreinigingen worden aangezogen en kunnen het meetfolie van de luchtmassameter beschadigen. Soms treedt een dergelijk storingsbeeld ook pas 2 à 3 weken na vervanging van de turbocompressor op.

Reparatie-instructie

Om eventuele gevolgschade na het vervangen van de turbocompressor te voorkomen, verdient het aanbeveling het aanzuigsysteem vooraf te controleren en zo nodig te reinigen.

Meer informatie kunt u vinden in het technische informatieblad:

"Vervangen van de tussenkoeler na een defect in de turbocompressor"