

Opel Vivaro - Ongecontroleerd gaan branden van de ABS- service- stop waarschuwingslamp tijdens het rijden | HELLA

Opel Vivaro

Alle modellen

Bouwjaar 2001-2003

Ongecontroleerd gaan branden van de ABS- service- stop waarschuwingslamp tijdens het rijden

Geen storingscode in het storingsgeheugen opgeslagen

Indien de bovengenoemde gebreken worden vastgesteld, kan de mogelijke oorzaak een defecte ruitenwissermotor zijn.

De ruitenwissermotor produceert interferenties die tot storingen en het gaan branden van de ABS- waarschuwingslamp kunnen leiden.

Reparatie-instructie

In geval van een reparatie adviseren wij de volgende werkwijze:

- Antiblokkeersysteem controleren en ervoor zorgen dat er geen andere oorzaak verantwoordelijk is voor het gebrek.
- Wissermotor controleren en indien noodzakelijk vervangen

Als de wissermotor nog volledig functioneel is, wordt alternatief een ontstoringsfilter aangeboden door de voertuigfabrikant. Het filter wordt in de elektrische aansluiting van de wissermotor geïntegreerd en kan deze storingen filteren resp. onderdrukken.

Reserveonderdeel: ontstoringsfilter 90513022

Neem in dit verband de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!