

Opel Zafira B - Doordringen van stromingsgeluiden in het interieur van de auto | HELLA

Opel

Zafira B

Modeljaar: 2005 -

Met aircosysteem

Doordringen van stromingsgeluiden in het interieur van de auto

Bij bovengenoemde auto's kan bij warmgedraaide motor ongewenst geluid worden veroorzaakt in de motorruimte. Dit verschijnsel treedt voornamelijk op wanneer de auto accelereert en het motortoerental tussen 2000 en 3000 omw/min ligt.

Dit kan worden veroorzaakt door een ontbrekend of verkeerd geplaatst dempingsstrookje tussen de langsdragers van het frame en de koelmiddelleiding.

Ga na of het dempingsstrookje aanwezig resp. juist gemonteerd is. Monteer eventueel een nieuw dempingsstrookje. Daarbij mag de koelmiddelleiding de langsdragers van het frame niet raken,

anders kan het geluid van stromend koelmiddel het interieur van de auto bereiken via de carrosserie. Let erop, dat het dempingsstrookje ca. 5 mm over de kant van de langsdrager uitsteekt.

Opmerking: Als dempingsstrookje kanbr /> Hella art.-nr. 9MJ 351 018-011 worden gebruikt.