

Opel Zafira C - Verlies van koelvloeistof | HELLA

Opel

Zafira C

Modeljaar: 2012

Motor: A16XNT + A18XER + A18XEL

Chassisnr.: C2000001 - C2092707

Verlies van koelvloeistof

Als er bij de bovengenoemde voertuigen een sluipend koelvloeistofverlies optreedt, komt als oorzaak de pakking tussen thermostaatbehuizing en thermostaat in aanmerking.

Vanaf mei 2012 is er in de fabriek een gewijzigde pakking in de productie toegepast.

Als er een lek wordt vastgesteld, moet er als volgt worden gehandeld:

- Koelvloeistof laten afkoelen
- Koelvloeistof aftappen
- Elektrische stekker aan de thermostaatbehuizing lostrekken
- Schroeven (4x) van de thermostaatbehuizing verwijderen
- Behuizing verwijderen
- Pakkingvlakken reinigen
- Thermostaat en pakking vernieuwen
- Thermostaatbehuizing monteren
- Stekker aansluiten
- Koelsysteem met koelvloeistof vullen
- Koelsysteem ontluchten
- Lektest uitvoeren