

Peugeot 207 - ABS-waarschuwinglamp brandt | HELLA

Peugeot

Model: 207 1,6 16V HDI FAP

Bouwjaar: vanaf 2006

Alle modellen met ABS /Teves MK 60/70

ABS-waarschuwinglamp brandt

Storingscode: 21248/ 21249/ 21252

Remdruksensor defect

Als een van de bovengenoemde storingscodes in combinatie met een brandende ABS-waarschuwinglamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte remdruksensor. Als bij de analyse van het signaal een fout wordt gemaakt, wordt er een storing in de regeleenheid opgeslagen.

Omdat er geen meting direct bij de sensor mogelijk is, moet eerst de spanningsvoorziening en randapparatuur van het ABS-systeem worden gecontroleerd.

Als alle meetwaarden aan de gewenste waarden voldoen, moet de druksensor worden vervangen.

Reparatie-instructie

De druksensor is in de hydraulische eenheid van de ABS geïntegreerd.

In geval van schade moet de gehele eenheid worden vervangen.