



Peugeot 308 - Foutcode P1385 en schokken bij accelereren

Gegevensblad	
Fabrikant	Peugeot
Voertuigmodel	308
Motor	1,6 THP-EP6
Bouwjaar	vanaf 2007
Symptoom	Foutcode P1385 - "Herkenning van overslaande ontsteking" Schokken bij het accelereren



Peugeot 308 - Schokken bij het accelereren

Indien de bovenvermelde storing bij deze voertuigmodellen wordt gedetecteerd, kan een slecht bevestigde of defecte klopsensor een mogelijke oorzaak zijn.

In dit geval ontvangt de regeleenheid een vals "klopsignaal" en wijzigt daardoor het ontstekingstijdstip, wat een negatief effect heeft op het acceleratiegedrag. Indien de diagnose geen defect in de mengselvorming, het ontstekingssysteem of de turbocompressor aan het licht brengt, is de klopsensor waarschijnlijk de oorzaak.

In dit geval moet de klopsensor worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen. Wis vervolgens de fouten in het geheugen.

AANWIJZING

Neem in dit verband altijd de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!