

Renault, Citroen, Peugeot - Slechte remwerking van de bedrijfs- en handrem | HELLA


Alle modellen met trommelrem

Slechte remwerking van de bedrijfs- en handrem.

Storing in de automatische stelinrichting van het achteras-trommelremsysteem.

Wanneer bij deze voertuigmodellen een van de bovengenoemde storingen optreedt, kan dit komen doordat de borgbeugel verticaal op de remschoen is gemonteerd (afb. 1).

De onderste remschoenvaar drukt op de borgbeugel, waardoor het stelement niet of niet goed kan bewegen. Ook kan er sprake zijn van doorslippen bij het stellen, waardoor de vertanding beschadigd kan raken. In dit geval moet de stand van de borgbeugel worden gecorrigeerd.

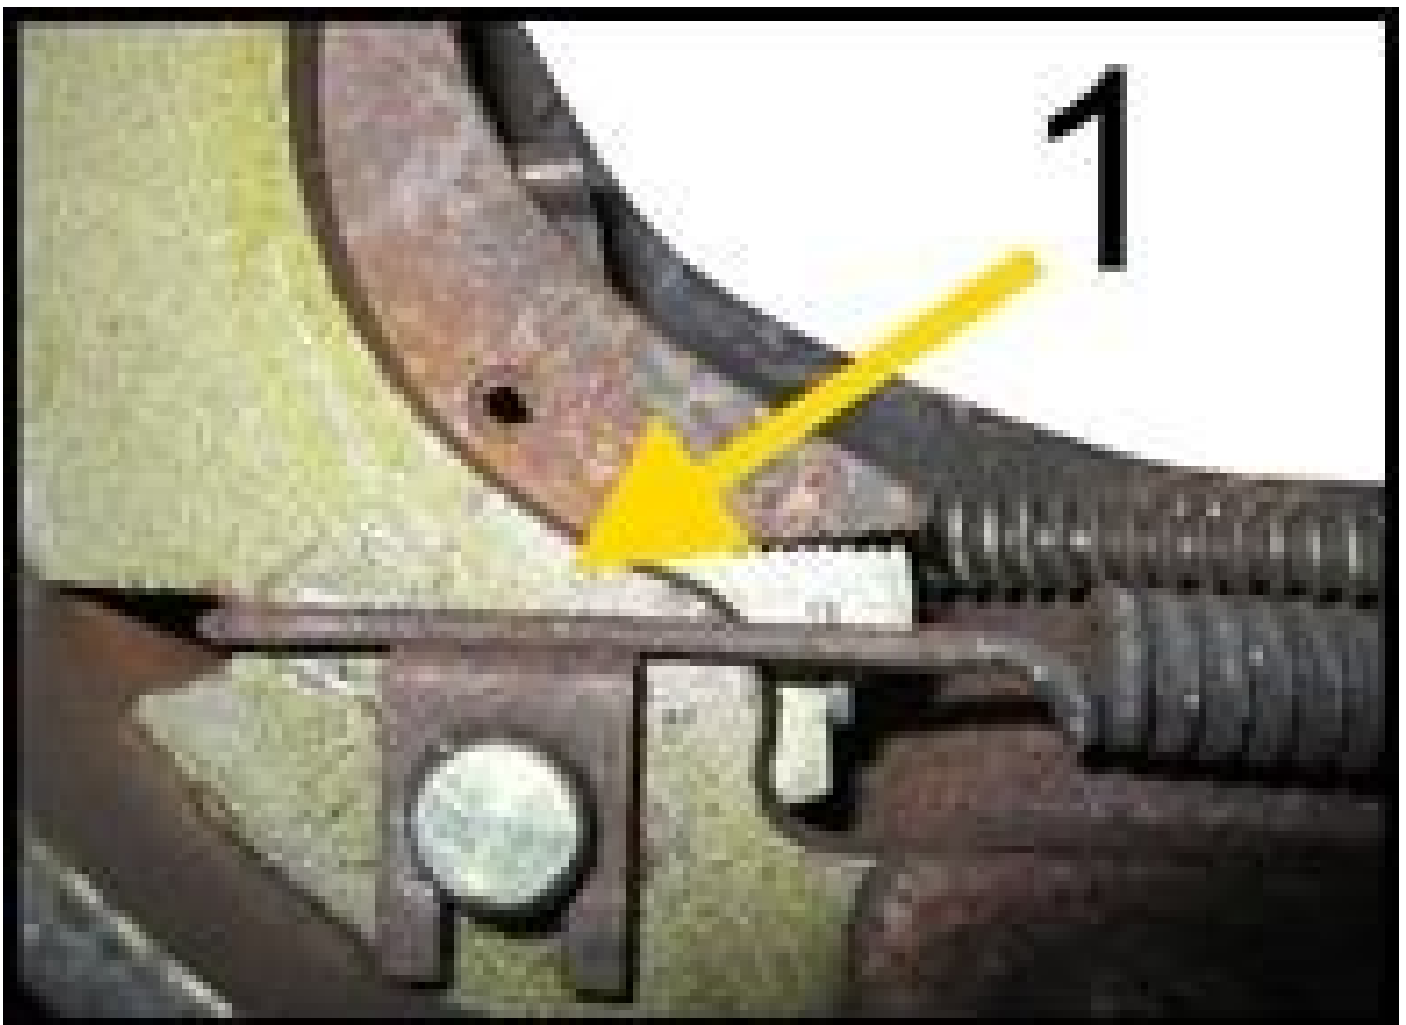



Neem in dit verband altijd de algemene montage-instructies voor het in- en uitbouwen van trommelremmen en eventuele specifieke inbouw-instructies van de remblok- resp. voertuigfabrikant in acht.

