

Renault Espace-IV - Schurende geluiden bij niet ingedrukte rem | HELLA

Renault Espace-IV

Bouwjaar 2002-2014

Alle modellen

Schijfrem achteras

Schurende geluiden bij niet ingedrukte rem

Eenzijdig versleten remblokken

Sterke slijtage van de remschijf

Als dit probleem bij de hierboven genoemde voertuigmodellen wordt vastgesteld, kan een oorzaak hiervan een stroeve of vastzittende remklauwgeleiding zijn. Een sterke oxidatie van de aluminium behuizing binnenin de boorgaten zorgt ervoor dat de zitting van de dempingshulzen strakker wordt en de geleidepennen hierdoor klem komen te zitten.



Oplossing

Aangezien dit probleem van buitenaf niet zichtbaar is, moeten de klauwgeleidingen bij reparatie van de rem dringend gecontroleerd worden op een vrije loop:



Gebruik in dit geval een geschikte ruimer om het boorgat gelijkmatig te repareren. In het kader van deze reparatie moeten de dempingshulzen en indien nodig de geleidepennen worden vervangen.

Als de oxidatie te ver voortgeschreden is en een veilige reparatie niet meer gegarandeerd kan worden, moet de remklauw worden vervangen.

