



Renault Megan IV - Trillingen en geluiden tijdens het rijden

Gegevensblad	
Fabrikant	Renault
Voertuigmodel	Megan IV
Bouwjaar	2018
Symptomen	Trillingen en geluiden tijdens het rijden
Andere betrokken voertuigen	Geldt ook voor de volgende modellen met automatische transmissie (transmissiecode DW5): ESPACE V (RFC), KADJAR (HA,HL), MEGANE IV (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) en TALISMAN.



Er treden trillingen en geluiden op tijdens het rijden met de Renault Megan IV

In dit reparatiegeval klaagt de klant erover dat zich tijdens het rijden trillingen en geluiden voordoen, beginnend bij de vooras. Tijdens een proefrit bleken de trillingen samen te gaan met een ratelend geluid bij het overbrengen van de kracht naar de aandrijf-as. De oorzaak van bovengenoemd probleem is een te laag / onvoldoende oliepeil in de automatische stand.

Oplossing: De automatische-transmissie-olie vervangen.

Om verontreiniging van de verse olie met in het systeem achtergebleven resten van de afgewerkte olie te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk de versnellingsbak te spoelen met

een geschikt onderhoudsapparaat. In het kader van deze maatregel moet ook een update van de transmissiesoftware worden uitgevoerd. Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Reserveonderdelen	OE-onderdeelnummer
Olie (FFL-7)	77 11 782 057
Afdichting olievuldop	82 00 201 381

AANWIJZING

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!