

Renault Trafic II - Koudemiddelverlies | HELLA

Renault

Trafic II

Modeljaar: vanaf 2007

Airconditioningsysteem met een droger

Koudemiddelverlies

Beschadigde koudemiddelleiding

Bij bovenstaande voertuigen kan een beschadigde koudemiddelleiding tot verlies van koudemiddel leiden. Bij het vervangen van de leiding moet ook de condensor worden vervangen.

Wordt een dergelijk voertuig een koudemiddelverlies vastgesteld, moet aan de koelmiddelleidingen tussen compressor en condensor speciale aandacht worden geschonken. De leiding kan breken door trillingen die door de condensor worden veroorzaakt. Mogelijke oorzaak is een slechte, resp. ontbrekende bevestiging op de condensor. De voertuigfabrikant heeft de condensor inmiddels voorzien van een extra houder.

Tip:

Om herhaling van deze beschadiging te voorkomen, moet niet alleen de leiding, maar ook de condensor worden vervangen. Let erop dat deze een extra houder heeft. Alternatief kan ook de condensor van de uitrustingsvariant "Aircosysteem met extra droger achterin" worden ingebouwd.