



Seat Arona - Geluid aan de voorzijde van het voertuig bij het manoeuvreren

Gegevensblad	
Fabrikant	Seat
Voertuigmodel	Arona
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2017 - 2021
Symptoom	Geluiden aan de voorzijde bij het manoeuvreren



Geluiden aan de voorzijde bij het manoeuvreren

Voor de bovengenoemde voertuigen wordt het volgende probleem gemeld.

Het geluid kan optreden tijdens het manoeuvreren met het voertuig.

Als oorzaak kon ongewenste wrijving tussen de voorste veerpoot en de aanslagbuffer van de schokdemper worden vastgesteld.

Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk.

- Om toegang te krijgen tot de zuigerstang van de schokdemper, neemt u de beschermkap en de aanslagbuffer naar boven af.
- Reinig alle contactoppervlakken grondig en

breng siliconenvet artikelnr. G 000 405 A2 shy /> (gebruik alleen het gespecificeerde siliconenvet)shy /> aan op de contactvlakken tussen de zuigerstang van de schokdemper en de aanslagbuffer van de schokdemper (zie afbeelding)

- Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Herhaal de procedure aan de andere kant van het voertuig.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

