

Subaru Forester - Motorcontrolelampje gaat branden

Subaru Forester

Alle modellen met motor met normale aanzuiging

Motorcontrolelampje gaat branden

Wordt de bovenstaande storing als storing gemeld, kan een defecte stationairschakelaar van de versnellingsbak hiervan de oorzaak zijn.

De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen: P0301, P0302, P0303, P0304.

Deze storingen worden opgeslagen, als bij de betreffende cilinders meerdere ontbrekende ontstekingen worden geregistreerd. In dat geval moet met een diagnosetester het aantal ontbrekende ontstekingen per cilinder worden gecontroleerd. Werkt het ontstekingssysteem echter zonder problemen, moet de stationairschakelaar van de versnellingsbak worden vervangen (zie afb.).

