

Subaru Forester - Sissend geluid (motorruimte) | HELLA

Subaru

Forester

Bouwjaar: vanaf 2008

Alle turbodieselmodellen

Sissend geluid (motorruimte)

Vermogensverlies

Geen storingscode

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defect (breuk/scheurvorming) bij de aanzuigluchtslang in de verbinding van de intercooler naar het gasklephuis.

Oplossing:

Om andere storingsbronnen uit te sluiten, moet eerst een akoestische en visuele inspectie van de motorruimte worden uitgevoerd. In het bijzonder op beschadigingen, stevige bevestiging van onderdelen, verontreinigingen (olie, ...) enz. letten.

In dit geval is, zoals hiervoor werd beschreven, de aanzuigluchtslang beschadigd (scheur in het gemarkeerde gedeelte, afbeelding 1).

De beschadigde aanzuigluchtslang door een verbeterde variant conform de specificaties van de fabrikant vervangen.

Aanzuigluchtslang: OE-nr. 21869AA130



Figure 1