



Suzuki Across - waarschuwing hybride systeem

Gegevensblad	
Fabrikant	Suzuki
Voertuigmodel	Across
Motor	Alle modellen met hybride aandrijvingen
Bouwjaar	2020
Symptoom	Waarschuwing hybride systeem



Waarschuwing "Hybrid system error" foutcode P1CCC

Bij de bovengenoemde voertuigen kan een waarschuwing met betrekking tot het hybride systeem worden weergegeven. In de instrumentengroep verschijnt de foutmelding: "Storing in het boordnet, spanningsomvormer". Het systeem vraagt u het voertuig tot stilstand te brengen. Vaak wordt dan de code P1CCC opgeslagen in het foutgeheugen (defecte massaverbinding).

Dit kan worden veroorzaakt door ongeschikte bevestigingsbouten van de DC/DC-omvormer. Dit leidt tot hoge contactweerstand met bijbehorende foutmeldingen.

Om dit te verhelpen, moeten de 4 bouten (A) worden vervangen door gewijzigde varianten (T9011-908C9-200).

Controleer of de bouten stevig vastzitten en tekenen van corrosie vertonen.

AANWIJZINGEN

Let op, hoogspanning:

Houd er in dit verband rekening mee dat de werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door een erkende vakwerkplaats en gekwalificeerd personeel. De reparatie-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van de voertuigfabrikant moeten worden opgevolgd!

