



Suzuki SX 4 S-Cross - Storing van het navigatiesysteem

Gegevensblad

Fabrikant	Suzuki
Voertuigmodel	SX 4 S-Cross
Motor	Alle modellen met navigatiesysteem
Bouwjaar	vanaf 04,2017
Symptoom	Storing van het navigatiesysteem



Storingen van het navigatiedisplay

Voor de bovengenoemde voertuigen wordt het volgende probleem gemeld. Tijdens de navigatie kan er een storing optreden in het display (bijv. vertraagde beeldweergave). De oorzaak van deze storing werd gediagnosticeerd als een beknelde / beschadigde dakantennekabel. De kabel kan tijdens de montage bekneld raken tussen de antennevoet en de dakplaat. Dit kan leiden tot onderbrekingen in de kabel en zo voornoemde storingen veroorzaken. Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk.

- Dakantenne volgens de instructies van de fabrikant demonteren
- De kabel op beschadigingen controleren en de antenne indien nodig vervangen (OE-nr. 39253-68L21-000)
- De dakantenne volgens de instructies van de fabrikant monteren en ervoor zorgen dat de antennekabel vakkundig wordt gelegd.