

Suzuki Swift - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Suzuki

Swift (SG)

Alle modellen uit bouwjaar 2006-2010

Motorcontrolelampje gaat branden

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de UGR-klep hiervan de oorzaak zijn. Verder kan foutcode P0400 (uitlaatgasrecirculatie, bij zelftest storing vastgesteld) zijn opgeslagen in het foutgeheugen. Aankloeking en ander afzettingen veroorzaken het klemmen van de klep. In dat geval als volgt te werk gaan:

- UGR-klep uitbouwen en met geschikte middelen grondig reinigen.
- Bij sterke vervuiling moet ook het uitlaatspruitstuk worden gedemonteerd en gereinigd.
- Na het reinigen, de uitgebouwde onderdelen weer met nieuwe afdichtingen monteren.
- Daarna een systeemcontrole uitvoeren.
- Foutgeheugen wissen.