

Suzuki Vitara - Te hoge koelvloeistoftemperatuur, ongelijkmatig lopen van de motor | HELLA

Suzuki

Vitara

Alle modellen vanaf 07/96

Motorcode: H20A

Te hoge koelvloeistoftemperatuur, ongelijkmatig lopen van de motor.

Als gevolg van een defecte of traag werkende koelvloeistofthermostaat kan bij bovengenoemde voertuigen de temperatuur van de koelvloeistof te hoog oplopen of de motor ongelijkmatig lopen.

Als de koelvloeistofthermostaat zich te langzaam opent, heeft de ontoereikende koelvloeistofcirculatie invloed op het motorkoelsysteem. Dit kan tot bovengenoemde symptomen leiden. Om dit probleem op te lossen, moeten zowel de thermostaat als het thermostaathuis door aangepaste modellen vervangen worden.

Onderdeelnummer

1 stuk: onderdeelnr.: 17670-77E10 Thermostaat

1 stuk: onderdeelnr.: 17690-77E01 Thermostaathuis