



Toyota C-HR: Motorcontrolelampje gaat branden

Gegevensblad	
Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	C-HR
Motor	1,2i
Motorcode	8NR-FTS
Bouwjaar	2016 - 24-7-2018
Symptoom	Motorcontrolelampje gaat branden



Het motorcontrolelampje brandt en de foutcodes P0300 tot P0304 zijn opgeslagen in de regeleenheid

Bij bovengenoemde voertuigen met een start-/stopsysteem kan het motorcontrolelampje abrupt gaan branden. Tegelijkertijd kan er vermogensverlies optreden. Foutcodes P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (overslaande ontsteking cilinder 1-4) kunnen opgeslagen zijn in de regeleenheid. Mogelijke oorzaken zijn een "softwarefout" in de motorbesturing en defecte bobines. Om dit te verhelpen, is het raadzaam om eerst de productienummers van de bobines af te lezen. Als de nummers vóór de viercijferige code 8208 liggen, moeten de bobines worden vervangen. Bovendien moet worden gecontroleerd in hoeverre er een software-update beschikbaar is voor de motorbesturing. Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) of een [diagnoseapparaat uit de Mega-Macs-serie](#) dat tot pass-thru in staat is. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het onlineportaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.

