



Toyota Yaris Hybrid - Hybride systeem schakelt uit in plaats van over te schakelen in het noodloopprogramma

Gegevensblad	
Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	Yaris Hybrid
Motor	1,5i 12V HSD
Motorcode	M 15A-FXE
Bouwjaar	07,2020 - 11,2020
Symptoom	Hybride systeem schakelt uit



Hybride systeem schakelt abrupt uit

Bij bovengenoemde voertuigen kan bij het plotseling accelereren van het voertuig het hybride systeem abrupt uitschakelen in plaats van over te schakelen naar de noodmodus.
Tijdens sterke acceleratie kan er tijdelijk slip optreden in de ingangsdemper van de hybride transmissie.
> Door een softwarefout in de hybride regeleenheid kan dit ertoe leiden dat het hybride systeem wordt uitgeschakeld. De autofabrikant heeft het probleem onderkend en biedt een software-update als oplossing (voor voertuigen gebouwd tussen 07-07-2020 en 13-11-2020). De maatregel heeft de code "22SMD-092" en staat vermeld in het garantiesysteem.
> Een software-update kan eventueel worden uitgevoerd via Hella-Gutmann macsRemote Services of een diagnoseapparaat uit de mega-macs-serie dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het online-portaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur of toegang beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.