

VW Eos - Interieurverlichting brandt tijdens het rijden | HELLA

VW

Eos

Bj.: 05/2006 – 11/2010

Interieurverlichting brandt tijdens het rijden.

Indien dit probleem bij het bovengenoemde voertuig wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak hiervan een defect van de schakelaar voor het waarschuwingsknipperlicht zijn.

Daarnaast kan de centrale vergrendeling defect zijn -- deze opent of sluit zelfstandig tijdens het rijden --.

Reparatie-instructie

- Regelapparaat voor de centrale vergrendeling controleren op mogelijke invoer in het foutgeheugen. (foutcode: 0556/ opening door crash-signaal)
- Airbag-regelapparaat controleren op mogelijke invoer in het foutgeheugen.
- Elektrische aansluitkabels regelapparaat centrale vergrendeling controleren.
- Elektrische aansluitkabels van het airbag - regelapparaat controleren.

Oplossing:

Werking van de schakelaar voor het waarschuwingsknipperlicht controleren en indien nodig vervangen.