

VW Golf IV - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

VW

Golf IV

Alle modellen

Motorcontrolelampje gaat branden

Wordt de bovenstaande storing als probleem gemeld, kunnen defecte remlichtgloeilampen hiervan de oorzaak zijn. Bij het uitlezen van de foutcode wordt een defecte remlichtschakelaar aangegeven. Wordt deze daarna vervangen, blijft de storing actief en kan niet worden gewist. Controleer daarom vooraf de beide remlichtlampen. Zijn beide lampen defect (niet het LED-profiel in de klep van de kofferruimte) is dat waarschijnlijk de oorzaak voor de storing. Na het vervangen van de lampen, kan de storing in het foutgeheugen doorgaans worden gewist. Door de beide defecte lampen wordt via de remlichtschakelaar een vals signaal aan het motorstuurapparaat doorgegeven. Deze interpreteert dit signaal vervolgens als een defecte remlichtschakelaar.