

VW New Beetle - Slecht motorstartgedrag | HELLA

VW

New Beetle

Alle modellen

Slecht motorstartgedrag, overmatig nagelen van de motor bij stationair toerental, motor loopt in noodbedrijf.

Wordt de bovenstaande storing als probleem gemeld, kunnen hiervoor meerdere oorzaken zijn. Door niet plausibele waarden ontstaat het bovenstaande storingsbeeld. Bovendien kunnen de volgende foutcodes worden opgeslagen in het motorstuurapparaat:

- P1556 – Turbolaaddruk, regelgrenswaarden niet bereikt.

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Meervoudige kabelstekker bij motorstuurapparaat en bij koelvloeistoftemperatuursensor lostrekken en een doorgangmeting uitvoeren.

- Contacten aan beide kanten op corrosie en mechanische beschadigingen controleren, evt. repareren.

- Massa-aansluiting controleren.

- Koelvloeistoftemperatuursensor op goede werking controleren. Bij 80°C moet de sensor een weerstand van 275 – 375 Ohm hebben. Is de sensor defect, moet deze worden vervangen.

