



VW Polo 9N - Achteruitrijlichten defect

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Polo 9N
Motor	Alles
Bouwjaar	2001 - 2009
Symptoom	Achteruitrijlichten zonder functie



Achteruitrijlichten zonder functie

Het opsporen van storingen aan de achteruitrijlichten is eenvoudig:

In dit geval werd precies deze volgorde aangehouden.
De lamp en de zekering waren in orde.
Er stond echter geen spanning (12V) op het achteruitrijlicht.
De enige mogelijke oorzaak was dus een defecte achteruitrijschakelaar. De schakelaar werd overbrugd, maar het achteruitrijlicht werkte nog steeds niet.
Tijdens het verder oplossen van problemen werd de voeding gecontroleerd op de pennen van de stekker op de achteruitrijschakelaar. In dit geval blijkt er geen spanning op te staan . Bij nadere inspectie van de stekker bleek dat een van de twee kabels uit de stekkerbehuizing kon worden getrokken.
Een kabelbreuk in de stekkerbehuizing was dus de oorzaak van het defecte achteruitrijlicht. Na het vervangen van de stekker werkte hij weer perfect.

