



VW Polo 9N - Onregelmatig lopende motor en mogelijke problemen met de uitlaatemissietest

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Polo 9N
Motor	BME
Bouwjaar	2001 - 2009
Symptoom	Onregelmatige motorloop



Motor loopt onregelmatig / Problemen bij de uitlaatemissietest (AU)

Een defecte kunststof slang van het ontluichtingsventiel op de motor ([afb. 1](#)) kan bij de bovengenoemde voertuigen de oorzaak zijn van een onregelmatig lopende motor. Het aanzuigen van "valse lucht" kan ook problemen veroorzaken bij de uitlaatemissietest. In dit geval kan het beschadigde, doorgesleten gebied ([afb. 2](#)) niet eenvoudig worden gelokaliseerd. Bovendien is het geluid dat door het lek wordt veroorzaakt ook niet altijd aanwezig of afhankelijk van het motortoerental/de motortrilling. Om dit te verhelpen, moet de bovenste motorafdekking worden verwijderd. Verwijder de twee schroeven van het ontluichtingsventiel (dat aan de bovenkant van de motor is bevestigd). Maak de ontluichtingsslang los van het inlaatspruitstuk. Ventiel inclusief de slang vervangen. Zorg ervoor dat de slang correct wordt gerouteerd.

AANWIJZINGEN

Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere motorcodes.



