



VW T6 - Brandstofverlies

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Symptoom	Brandstofverlies




Voertuig ruikt naar diesel Brandstofverlies

Bij bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat plotseling een sterke dieselgeur wordt waargenomen. Ook kan zich lekkende brandstof in de motorruimte of onder het voertuig hebben verzameld. De oorzaak hiervan is niet altijd direct herkenbaar. Eerst de brandstofleidingen en hun aansluitingen in de motorruimte controleren. Als er geen lek herkenbaar is, kan het brandstoffilterhuis de oorzaak zijn van het dieserverlies.
Het brandstoffilter moet voor verdere inspectie worden verwijderd. Het is raadzaam om eerst het expansievat van het koelsysteem te verwijderen. Om het filter omhoog uit zijn houder te kunnen trekken, moet de klemschroef op de houder eerst worden losgedraaid. Daarna de twee brandstofleidingen van het filter losrekken.
Als men nu naar de bovenkant van het filter kijkt, ziet men in sommige gevallen een horizontale haarscheur, die verantwoordelijk is voor de lekkage.
Om de situatie te verhelpen, moet het filter worden vervangen en het brandstofsysteem ontlucht volgens de instructies van de autofabrikant. We raden aan om de motorruimte aan het einde schoon te maken.

AANWIJZING


Neem in dit verband altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!

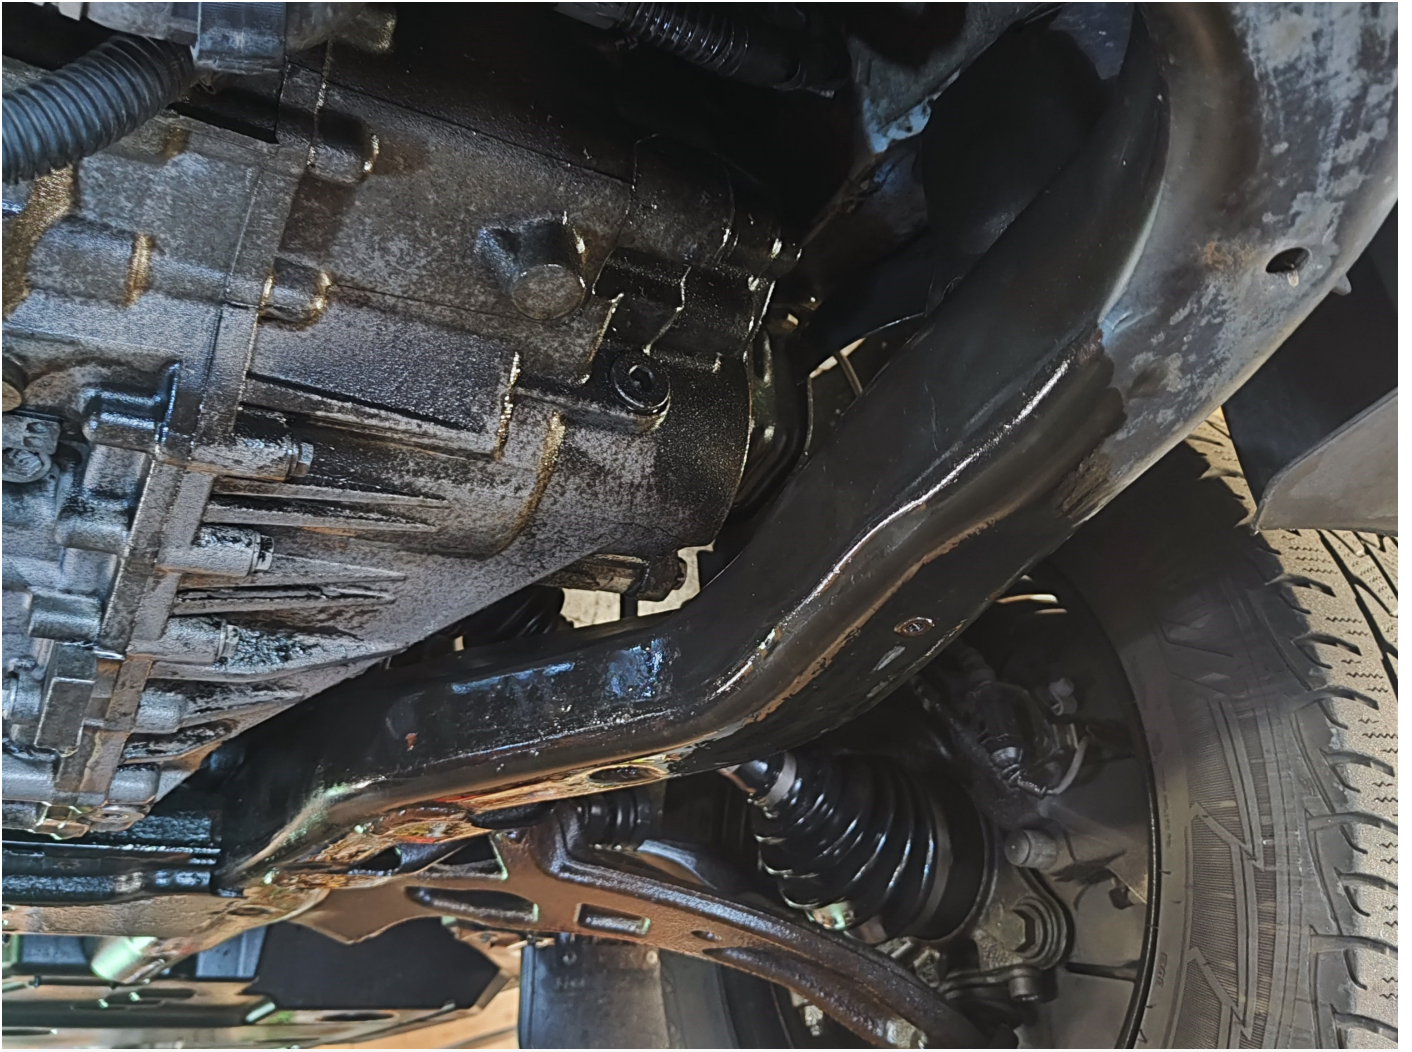

Brandstofverlies T6



Expansievat T6

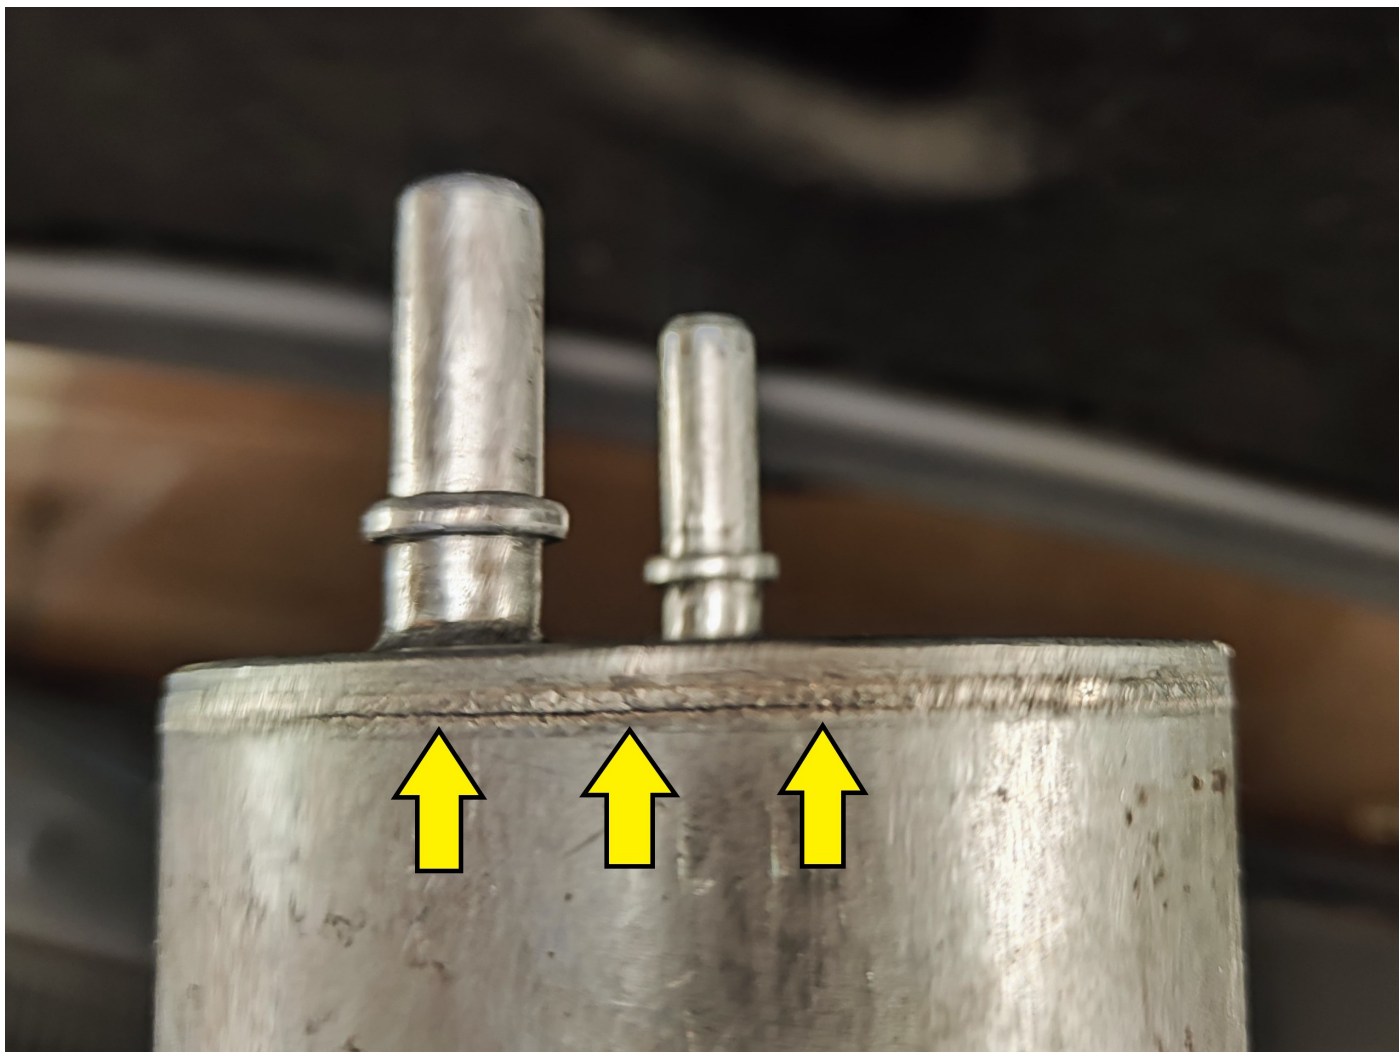

Brandstofffilter T6