



VW T6 - Onregelmatig lopende motor

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Bouwjaar	2016 - 2019
Symptoom	Onregelmatige motorloop



Motor loopt stroef: Motorcontrolelampje of voorgloeicontrolelampje brandt

Bij de bovengenoemde voertuigen kan de motor onregelmatig lopen. Het motorcontrolelampje en/of het voorgloeicontrolelampje gaan branden. In het foutgeheugen kan de foutcode P0191 zijn opgeslagen.
Om dit te verhelpen, moeten alle systeemrelevante elektrische en mechanische onderdelen, inclusief de voeding, worden gecontroleerd. Als er geen fout wordt vastgesteld, kan de oorzaak de druksensor van de brandstofrail zijn (afb.).
Na het vervangen van de sensor moet het storingsgeheugen worden gewist en moet een testrit worden uitgevoerd.

