



VW T6 - Vervangen van de drukverschilsensor

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	2,0 ltr. Diesel
Motorcode	CXHA
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	Drukverschilsensor vervangen



Vervangen van de drukverschilsensor

Als het nodig is om de drukverschilsensor te vervangen bij de hierboven genoemde voertuigen, is het handig om te weten waar de sensor is gemonteerd.
De sensor bevindt zich achter de slang van de intercooler, ingepakt in een warmte-isolerende folie (afb. 1). Voor toegang tot de sensor moet de inlaatluchtslang of de inlaatluchtleiding worden uitgebouwd (afb. 2). Verwijder hiervoor 2 schroeven in het onderste gedeelte. Koppel de slangklem bovenaan de intercooler los (afb. 3). Nu kan de slang/leiding-combinatie worden verwijderd (afb. 4). Na het openen/verwijderen van de warmte-isolerende folie is de sensor zichtbaar. Deze kan nu worden vervangen door een sensor van bijvoorbeeld HELLA (artikelnr: 6PP 009 403-221).
Na het vervangen van de sensor moet het storingsgeheugen worden gewist met behulp van een diagnoseapparaat, bijvoorbeeld de Mega-Macs-serie van Hella-Gutmann, en moet een proefrit worden uitgevoerd.

AANWIJZING

Bij dit voertuig met motorcode CXHA wordt de verschildruksensor zelf "ingeleerd" tijdens het gebruik van het voertuig.





