

VW Touareg (7P5) - Controlelamp voor de bandenspanning licht op | HELLA

VW Touareg

(7P5)

Bouwjaar: 2010 - 2014

Controlelamp voor de bandenspanning licht op (voor gebruik met winterwielen)

Als het bovengenoemde probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak een onjuiste/defecte bandenspanningssensor zijn.

br /> In dit geval werden niet-conforme bandenspanningssensoren gebruikt voor de winterwielen.

br /> Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de voertuigfabrikant) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd. (Foutcodes zijn niet opgeslagen in de motorbesturingseenheid)

br /> Als er geen verdere storingen worden gedetecteerd, moet de bandspanningssensor 4x (OE nr. 5Q0 998 270) worden vervangen.

Volg altijd de specificaties van de voertuigfabrikant op.

br /> Tip: aanhaalmoment voor de schroef/sensor (4 Nm).

br /> Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Opgelet: elektrisch voertuig!

Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!

br /> Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!br />

br /> Opmerking:br /> overige betrokken modellen

-Passat (3G_)