

VW Touareg (7P5) - Klem 15 valt sporadisch uit | HELLA

VW

Touareg (7P5)

Bouwjaar: 2012

Klem 15 valt sporadisch uit

De uitvalsoorzaak van klem 15 (geschakeld plus) heeft in dit geval betrekking op een defecte relaishouder in de hoofdzekeringskast.

Reparatie-instructie:

Productiedatum van de hoofdzekeringskast controleren.

Betreft alleen de hoofdzekeringskast (onder de bestuurdersstoel) met de volgende productiedatum 25-11-2011.

- Hoofdzekeringskast vervangen.

OE-nr. 7P0 937 548F (geen hybride)

OE-nr. 7P0 937 548G (voor hybride)

Als de hoofdzekeringskast tijdens een actie van de fabrikant al is vervangen, wordt dit aangeduid door een sticker in het bereik van de reservewiel-uitsparing en in het onderhoudsboekje genoteerd.