



VW Touareg - Defecte filterregeneratie van de deeltjesfilters

Aanwijzing:

Daarbij moeten de desbetreffende reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht worden genomen!

Aanhaalmoment voor de schroef/sensor (3,5 Nm).

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een defecte drukverschilsensor van het uitlaatgas zijn.

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Controleer eerst de stekkerverbindingen/sensorslangen visueel op vervuiling en schade en reinig ze indien nodig met geschikte middelen of vervang ze in geval van schade volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

Indien geen verdere storingen worden vastgesteld, moet de drukverschilsensor van het uitlaatgas worden vervangen.

Hella artikelnummer

OE artikelnummer

6PP 009 409-231

059 906 051 A

