

VW Touran - Remlicht brandt bij ingeschakeld contact | HELLA

VW

Touran

Bouwjaar: 2003 tot 2006

Remlicht brandt bij ingeschakeld contact.

Als bovengenoemde fout wordt geconstateerd en de waarschuwinglampjes van ABS, EPC en ESP op het dashboard gaan branden, kan een defecte koppelingssensor (koppelingssensitiesensor) de oorzaak zijn.

In het ABS-systeem verschijnt de foutcode 00526 "onaannemelijk signaal remlichtschakelaar".

Controleer in dit geval eerst de werking van de remlichtschakelaar. Als deze in orde is, moet zekering 7 in de zekeringkast "accu" in de motorruimte gecontroleerd worden. Vervang deze indien nodig. Als de zekering opnieuw uitvalt, kan dit ook te maken hebben met de bovengenoemde fout in de "koppelingssensor". Omdat deze blootligt en het rubberen kapje op de koppelingcilinder niet goed afsluit, kan water binnendringen. Dit kan tot uitval van de hallgever of een defecte zekering leiden. De fabrikant biedt hiervoor een nieuwe hallgever met verbeterde afdichting aan.

Opmerking:

De veiligheidsfunctie waarbij bij een defecte zekering het remlicht gaat branden, is specifiek voor VW.