



VW Touran - foutcode 148C/148B en binnendringend water in de A-stijl

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Touran met panoramisch schuifdak
Motor	2,0 TDI
Bouwjaar	2016
Symptoom	Motorcontrolelampje gaat branden; binnendringend water in de buurt van de A-stijl
Foutcode	148C / 148B
Aanbevolen HGS-tool	mega macs X



Foutcode 148C / 148B opgeslagen in het storingsgeheugen en binnendringend water in de A-stijl

Bij het bovengenoemde voertuigtype kan het motorcontrolelampje gaan branden, maar is er geen merkbaar vermogensverlies. Als de bovenstaande fout optreedt en de foutcodes 148B en 148C (eindtrap voorverwarming defect) in het storingsgeheugen zijn opgeslagen, moeten de aansluitstekkers in de voetenruimte worden gecontroleerd. Deze verbinden onder andere de elektrische kabels van de voorverwarming en bevinden zich achter de voetruimtebekleding van de A-stijl aan de bestuurders- of bijrijderszijde, afhankelijk van de uitrustingsvariant.

Als er vocht of corrosie wordt aangetroffen op de pennen in deze stekkerverbindingen, moet er speciale aandacht worden besteed aan de waterafvoeren van het panoramisch schuifdak.

Deze kunnen verstopt raken met vuil. Het water hoopt zich op, stroomt over de dakcassette naar het interieur van het voertuig en komt onder andere in de stekkerverbindingen terecht. Voor controle kan water rechtstreeks in de afvoeren worden gegoten via het open glazen dak. Als er zich water ophoopt in de cassette van het schuifdak en dit niet onmiddellijk wegloopt, moeten de afvoeren worden gereinigd. Dit kan bijvoorbeeld met een schoonmaakborstel die speciaal is ontworpen voor het reinigen van de waterafvoeren.


Nadat de afvoeren van het schuifdak volledig zijn gereinigd, moeten ook de beschadigde pennen van de stekkerverbindingen worden gerepareerd om weer een probleemloze elektrische verbinding tot stand te brengen.

Zodra de oorzaak van de fout is verholpen, wist u het foutgeheugen en voert u een proefrit uit.

Dit probleem kan ook bij andere voertuigmodellen met vergelijkbare uitrustingsvarianten optreden.

i AANWIJZING

Neem in dit verband altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!

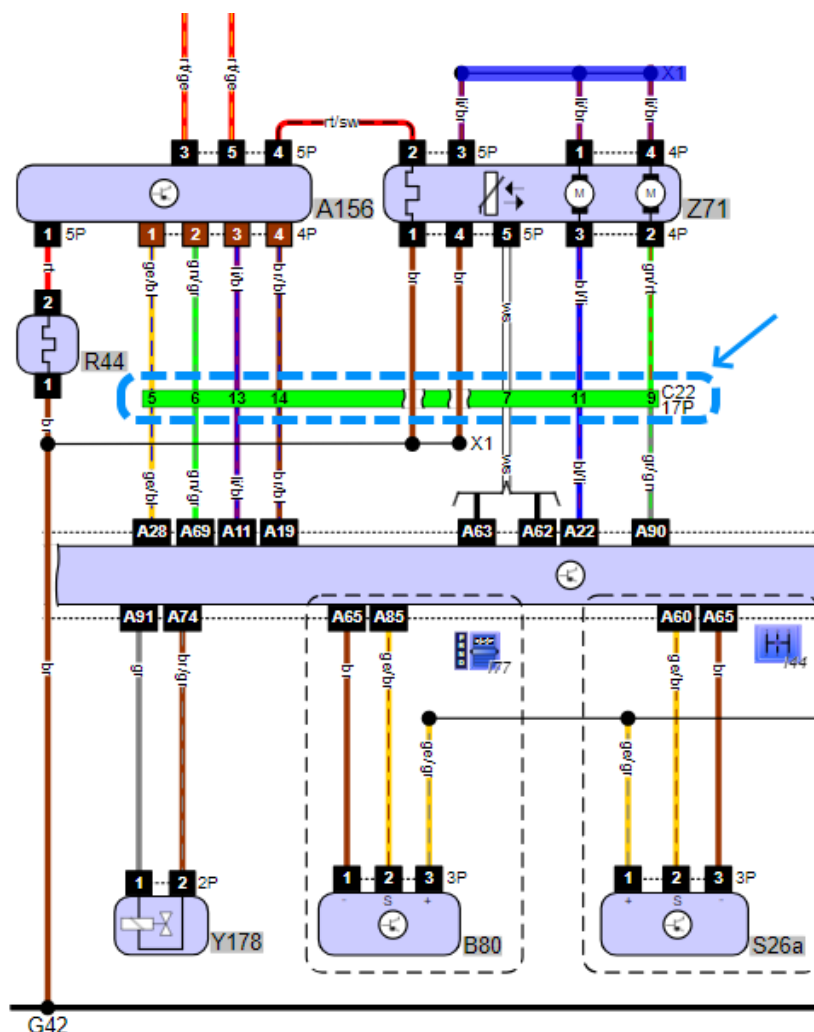

Dit vindt u misschien ook interessant

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form whatsoever or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited unless our express permission has been obtained in writing beforehand and the source is stated. The schematic illustrations, pictures and descriptions are provided for explanatory purposes and are only intended as a visual supplement to the document text, so they cannot be used as the basis for installation or assembly work. All rights reserved.