



VW Transporter T6 - Koelvloeistofverlies

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	Koelvloeistofverlies



Motor verliest koelvloeistof

Als bij bovenstaande voertuigen een gestaag verlies van koelvloeistof wordt vastgesteld, moeten alle koelvloeistofslangverbindingen en de radiatoren worden gecontroleerd op lekkage. Het wordt aanbevolen om het koelsysteem op druk te brengen met geschikt gereedschap volgens de specificaties van de fabrikant.
Let bij het zoeken naar het lek vooral op de thermostaatbehuizing. Hier kan verlies van koelvloeistof optreden door een defecte O-ring. Zorg er bij het vervangen van de O-ring voor dat de contactoppervlakken op de thermostaatbehuizing en het motorblok voldoende zijn gereinigd.
Het koelsysteem moet daaropvolgend volgens de aanwijzingen van de fabrikant worden gevuld of ontlucht.

AANWIJZING

Bij het vervangen van de O-ring (06B1211119B) moet tegelijkertijd de thermostaat worden vervangen

