



VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo - onvoldoende motorvermogen

Gegevensblad	
Fabrikant	VW Seat Skoda
Voertuigmodel	Up Mii Citigo
Motor	1,0 MPI
Motorcode	CHYA
Bouwjaar	2011 - 2016
Symptoom	Onvoldoende motorvermogen
Foutcodes	P0010 P0016 P0088 P0341



Onvoldoende motorvermogen: Foutcodes P0010, P0016, P0088, P0341 in de regeleenheid opgeslagen

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de motor onvoldoende vermogen levert. In het storingsgeheugen zijn vaak de foutcodes P0010, P0016, P0088, P0341 opgeslagen. Deze verwijzen naar de variabele kleptiming of krukas-/nokkenaspositie. Naast de klassieke foutenoorzaken met betrekking tot de distributieriem, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de oliedrukklep van de variabele nokkenasregeling (zie afbeelding). Verstopping of verontreiniging door koolafzetting van de olieboringen kunnen bovengenoemde symptomen veroorzaken. Deze dragen meestal bij aan een slechte nokkenasregeling. Om dit te verhelpen, kan de oliedrukklep van de nokkenasregeling worden gereinigd. In sommige gevallen is een directe vervanging een betere oplossing. Het is raadzaam om ook het gebied rondom de olieboring in de cilinderkop te inspecteren en te controleren op vervuiling. Met behulp van een diagnoseapparaat (bijv. Hella Gutmann mega macs X) moet het storingsgeheugen worden gewist. Tot slot moet er een proefrit worden gemaakt.

