

Volkswagen Caddy 2K - Ruitenwischer werkt niet | HELLA

Volkswagen

Caddy 2K

Bouwjaar: vanaf 2003

Ruitenwischer werkt niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan de voorruitwischer een onjuiste werking vertonen.

Ondanks dat het contact ingeschakeld is en het voertuig met draaiende motor stilstaat of met kruipsnelheid rijdt, werkt de voorruitwischer niet. Misleitend is dat de ruitenwischer vanaf een snelheid van ca. 25 km/h weer in werking treedt.

In het storingsgeheugen van het voertuig is geen storing opgeslagen.

In deze situatie moeten allereerst de zekeringen en kabelverbindingen worden gecontroleerd. Als hierbij geen storing kan worden vastgesteld, moet het motorkapcontact worden gecontroleerd.

Deze voertuigen zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar die ervoor zorgt dat de ruitenwischerarm niet tegen een geopende motorkap kan slaan. Als er geen feedback van het motorkapcontact wordt ontvangen, wordt de werking van de ruitenwischer niet vrijgegeven door het bedieningsapparaat.

Om deze storing te verhelpen, moet het motorkapcontact worden gereinigd en gecontroleerd, en zo nodig worden vervangen.