

Volkswagen Golf V Plus - ABS/ESP-waarschuwingsslamp brandt | HELLA

Volkswagen

Model: Golf V Plus

Motorcode: BLF

Bouwjaar: 2005-2009


ABS/ESP-waarschuwingsslamp brandt

Storingscode: 1435

Remdruksensor 1G201

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwingsslamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de remvloeistofdruksensor.

De druksensor meet de remdruk in het hydraulische systeem en geeft deze waarde door aan de regeleenheid. Als bij de analyse van het signaal een fout wordt gemaakt, wordt er een storing in de regeleenheid opgeslagen. Omdat er geen meting direct bij de sensor mogelijk is, controleert u in dit geval eerst de parameter. De gewenste waarde dient bij een niet-bediende rem 0 bar te bedragen. Bij afwijkende waarden (afbeelding) moet de sensor worden vervangen.

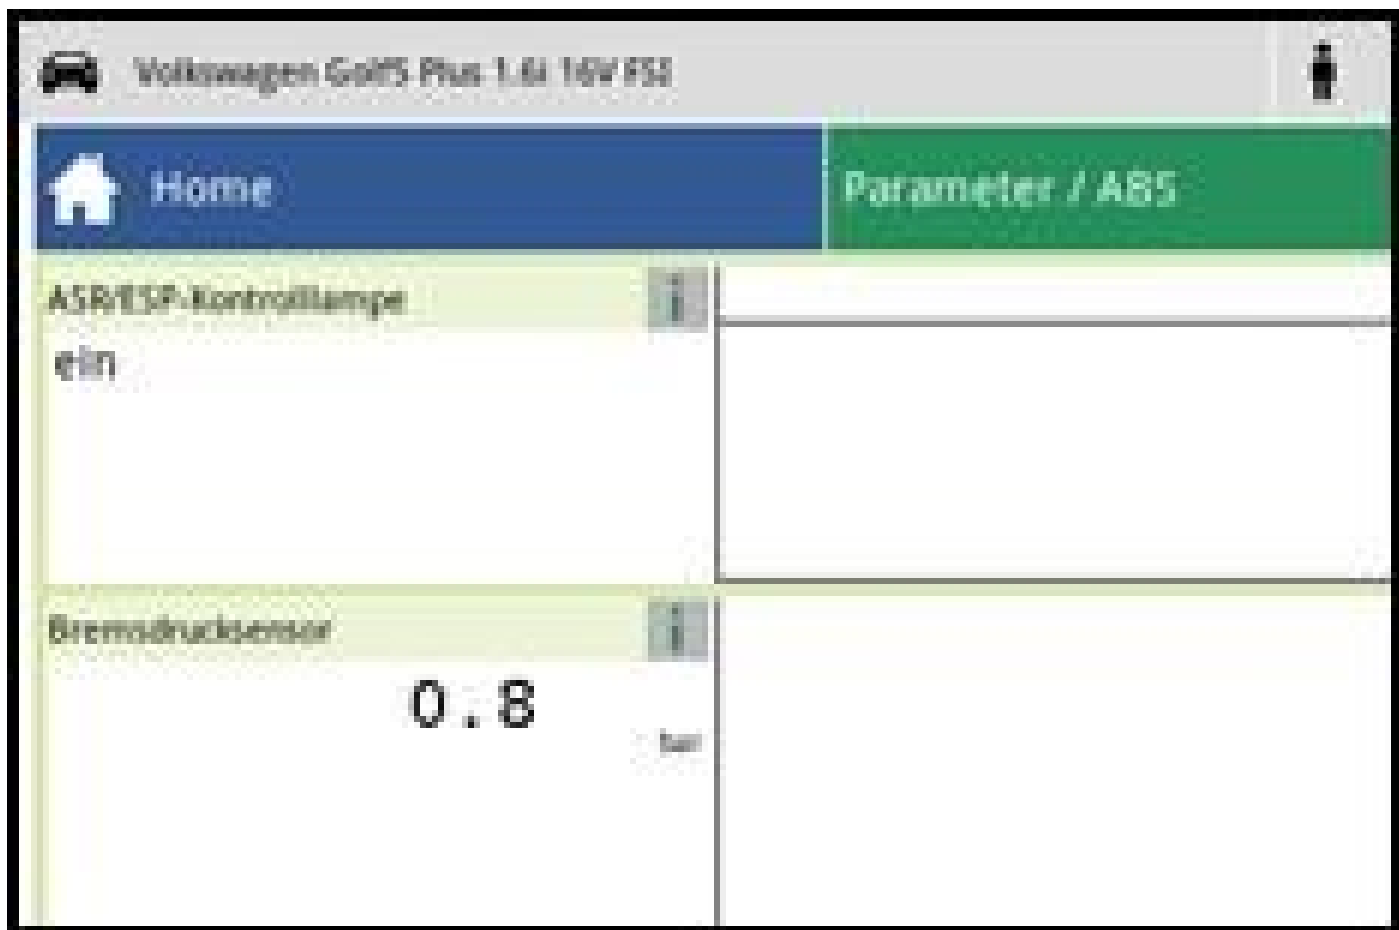

De druksensor is in de hydraulische eenheid van de ABS geïntegreerd.

Door de voertuigfabrikant wordt een reparatieset voor de hydraulische eenheid van de ABS aangeboden.

Deze informatie kan ook op andere modellen met identieke ABS-systemen worden toegepast.

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_nl_brakes_vw_golf_v_bremsdrucksensor_fehlerhaft001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />