



Volkswagen T6 - Sissende geluiden uit de motorruimte

Gegevensblad	
Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6 (SF/SG)
Motor	2,0 TDI (CAAC/CXFA/CXHA)
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	Sissende geluiden uit de motorruimte



Sissend geluid bij accelereren

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen tijdens de acceleratiefase sissende geluiden uit de motorruimte optreden. Een vermogensverlies is vaak niet merkbaar en het motorcontrolelampje brandt ook niet.

Een mogelijke oorzaak zijn defecte of losse slangen of slangaansluitingen in de buurt van de intercooler ([afb. 1](#)).

Het kan ook zijn dat de intercooler zelf beschadigd is. Vaak is de oorzaak zichtbaar door een optische inspectie. Sporen van olie op het oppervlak ([afb. 2](#)) wijzen op een scheur, die de bovengenoemde geluiden veroorzaakt.

Om dit te verhelpen, moet de intercooler worden vervangen.



Afbeelding 1: Intercooler



Afbeelding 2: Oliesporen op de intercooler