

Volkswagen Transporter - Standverwarming werkt niet | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2,5 TDI

Motorcode: ACV

Bouwjaar: 1998-2003

Standverwarming werkt niet

Foutcode: 1410 “kachel oververhit”

Bij bovengenoemd voertuig wordt de volgende fout geconstateerd:

De standverwarming schakelt zich na korte tijd automatisch uit en de interieurventilatie blaast lucht. Bij lopende motor werkt de standverwarming als extra verwarming.

In het OBD-foutgeheugen van de standverwarming wordt de foutcode 1410 “kachel oververhit” weergegeven.

Oorzaak hiervoor kan een defect aan de elektrische circulatiepomp zijn. Het schoepenrad kan losraken van de as, wat tot een gebrekkig vermogen van de pomp kan leiden. Omdat de pompmotor functioneert, worden geen fouten met betrekking tot de circulatiepomp opgeslagen.

Controleer en vervang indien nodig de circulatiepomp.

Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.