



Volkswagen Transporter T6 - Koelvloeistofverlies

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Transporter T6
Motor	Alle voertuigen met 2.0 liter dieselmotor
Bouwjaar	2015 - 2019
Symptoom	Koelvloeistofverlies

Important safety note

Controlelampje koelvloeistof brandt en/of verhoogde koelvloeistoftemperatuur

Als het koelvloeistoflampje gaat branden en/of de motortemperatuur verhoogd is bij bovengenoemde voertuigen, moet het koelsysteem op lekkage worden gecontroleerd.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de behuizing van de thermostaat. Hier kan de O-ring misschien de oorzaak van de fout zijn.

Als die lekt, moet de thermostaatbehuizing worden gedemonteerd en de O-ring (06B121119B) vervangen. Zorg er vóór de montage voor dat de contactvlakken grondig worden gereinigd. Het koelsysteem moet dan worden gevuld en ontlucht volgens de specificaties van de fabrikant.