

Volvo S40/S50 - Aircotemperatuurregeling | HELLA

Volvo

S40/S50

Bouwjaar: 2004 - 2006

Aircotemperatuurregeling

Bij bovengenoemde voertuigen kan stekkercorrosie en/of een beschadigde kabelboom leiden tot een slecht werkende airconditioningbesturing.

Mochten er bij de temperatuurregeling van de airconditioning problemen ontstaan (vooringestelde temperatuur wordt niet bereikt of gehandhaafd), raden we aan de bekabeling van het bestuurdersportier te controleren.

De stekkercontacten van de portierkabelboom kunnen door binnendringen van water corroderen. Verder kan de kabelboom door contact met het raammechanisme beschadigd zijn.

De buitentemperatuursensor, waarvan de meetwaarde ook voor het sturen van de airconditioning wordt gebruikt, bevindt zich in de linker buitenspiegel. De bekabeling naar de sensor maakt deel uit van de portierkabelboom. Ontstaan er in dit gedeelte storingen, kan dit ook effect hebben op de airconditioningbesturing.

Deze informatie opvolgen bij problemen m.b.t. de temperatuurregeling van de airconditioning.

Inspecteer vooral de bekabeling / stekkerverbindingen bij de A-stijl naar het bestuurdersportier en ook achter de portierbekleding.