

Volvo V60 D4 2,0 16V CDI - Voertuig heeft geen vermogen | HELLA

Volvo V60

D4 2,0 16V CDI

Motorcode D4204 T5

Bouwjaar 2010-2013

Voertuig heeft geen vermogen

Storingscode P0299

'Turbodruk te laag'

Als de bovengenoemde storing in combinatie met storingscode P0299 wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte tussenkoelerslang.

Door een mechanisch defect in de houder van de tussenkoelerbuis komen de poelie en de tussenkoelerslang met elkaar in aanraking, waardoor de slang beschadigd raakt.

In dit geval moeten de slang en de houder worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Reparatie-instructie!

Dit probleem is door de voertuigfabrikant onderkend en in het kader van een service-actie door middel van gemodificeerde onderdelen, tussenkoelerslang en tussenkoelerbuis verholpen. Het is echter mogelijk dat niet alle voertuigen zijn gecontroleerd.

Dit probleem kan zich ook voordoen bij andere modellen met motoren met dezelfde constructie.