

Volvo V70 - Verstoorde radio-ontvangst | HELLA

Volvo

Volvo V70

2e generatie: 2000 t/m 2007

Verstoorde radio-ontvangst door storingen van de brandstofpompeenheid

Als er bij deze auto's sprake is van storingen in de radio-ontvangst op de AM-frequentieband, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de brandstofpompeenheid.

- Vaststellen of de signaalstoringen worden veroorzaakt door de brandstofpompeenheid.

De autofabrikant biedt in dit geval de ontstoorring (VO-nr. 30739380) aan als oplossing voor het probleem.

Montage-instructies:

- Maak de multistekker van de kabelboom van de brandstofpomp, rechts onder de achterbank vrij.
- Demonteer de multistekker van de kabelboom (6-polig) van de bevestigingsplaat.
- Maak in de mof van de kabelboom-multistekker de gele kabel bij stekkerpositie 6 los (gebruik hiervoor geschikt, speciaal gereedschap).
- Kabelboomisolatie (ca.140 mm) verwijderen.
- De gele kabel driemaal om de ontstoorring wikkelen.
- Sluit de gele kabel vervolgens weer aan op stekkerpositie 6 in de mof van de kabelboom-multistekker.
- Isoleer de kabelboom weer op de juiste wijze en sluit de stekker van de kabelboom-multistekker weer aan.

