

Alfa Romeo 159 - ESP- controlelampje brandt | HELLA

Alfa Romeo

159 (type 939)

Limousine: VIN 7003555-7053255

Station wagon: VIN 7003555-7062287

ESP- controlelampje brandt

Foutcode C1131

Druksensor remvloeistof

Als de hierboven genoemde foutcode in samenhang met een brandend ESP-controlelampje wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een defecte remvloeistofdruksensor zijn. Als bij de drukanalyse een onaannemelijk signaal wordt opgemerkt, wordt er een storing in het regelapparaat opgeslagen.

Omdat er geen meting direct bij de sensor mogelijk is, controleert u in dit geval eerst spanningsvoorziening en randapparatuur van het ESP-systeem. Als alle testresultaten

aan de gewenste waarden voldoen, vervangt u de druksensor.

Reparatie-instructie

De remvloeistofdruksensor is in de hydraulische eenheid ingebouwd en kan niet afzonderlijk worden vervangen.

In geval van schade moet derhalve de gehele ABS/ESP-hydraulische eenheid worden vervangen.