



BMW 2-serie Active Tourer - Uitval van verschillende systemen in verband met multifunctioneel stuurwiel

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	2-serie Active Tourer (F45)
Motor	Alles
Bouwjaar	2014 - 2017
Symptoom	Uitval van diverse systemen door problemen met het multifunctionele stuurwiel



Systeemitval of storingen en foutcode 030410

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen diverse uitvallen/storingen (cruisecontrol, versnellingspook) optreden in verband met het multifunctionele stuurwiel. De foutmelding "cruise control failed" (storing cruise control) kan in de instrumentengroep verschijnen. Bovendien kan foutcode 030410 (MFL LIN slave) worden opgeslagen in de regeleenheid. Dit kan worden veroorzaakt door een slecht contact tussen de spiraalveer van het stuurwiel en de meervoudige stekker van de kabelboom van het stuurwiel. Om dit probleem te verhelpen, dienen de spiraalveer en de kabelboom van het stuurwiel te worden vervangen. Wij raden u aan contact op te nemen met de autofabrikant of een erkende BMW-werkplaats.

AANWIJZINGEN

Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere BMW-modellen.

