

Fiat Punto 176 - Uitval van de achterlichten

Fiat

Punto 176

Alle

Uitval van de achterlichten of richtingaanwijzers

Stekkercontact op achterlicht verbrand/gecorrodeerd

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen de achterlichten en/of richtingaanwijzers defect raken.

Als de betreffende lamp in orde is, moeten de elektrische contacten en ook de contacten van de stekkers worden gecontroleerd op brandsporen en corrosie.

Brandsporen (zie afbeelding) worden meestal veroorzaakt door een loszittend contact (onvoldoende aandrukkracht van de contacten).

Om dit te verhelpen, kunnen de contacten worden gereinigd en indien mogelijk opnieuw worden gebogen. Indien nodig moeten de stekkers worden vervangen.

