

Mazda 5 - Stuurhoeksensor ongeldig signaal | HELLA

Mazda 5

Bouwjaar: 2010-2015

Motorcode: MZ-CD 1,6 (Y6) 1,6 (CW)

ESP-waarschuwingsslampje brandt

Foutcode: U0428

Stuurhoeksensor ongeldig signaal

Als bovenstaande fout in verband met de vermelde foutcode wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak hiervan een foutieve kalibratie van de stuurhoeksensor zijn.

Oplossing:

Om andere storingsbronnen uit te sluiten, moet eerst de randapparatuur van de stuurhoeksensor worden gecontroleerd.

Als hier geen fout wordt vastgesteld, moet de stuurhoeksensor worden gekalibreerd.

Ga hiervoor als volgt te werk:

Foutgeheugen opvragen en indien nodig foutcodes wissen

Initialisatie-rit (geschikt testtraject) uitvoeren:

Zet het stuur in de rechte stand en rijd met een snelheid van ongeveer 20 km/u totdat het ESP-waarschuwingsslampje uitgaat.