



Opel – TPMS-storingslampje brandt continu

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Zafira Tourer C (P12)
Motor	1.6 100 KW
Motorcode	D 16 SHJ
Bouwjaar	2011-2019
Symptoom	Het TPMS-storingslampje brandt continu
Hella parts to replace	6PP 358 139-261

Belangrijke veiligheidsinstructie

Het controlelampje voor de bandenspanning kan niet worden gereset

Bij het bovengenoemde voertuig kan het voorkomen

dat na een reparatie aan het bandenspanningscontrolesysteem of na een bandenwissel het controlelampje voor de bandenspanning niet kan worden gereset en dus blijft branden.

Dit kan in dit geval worden veroorzaakt doordat dat de bandenbelasting

(Light/Eco/Max) niet is ingesteld of opgeslagen in de instrumentengroep.

Dit kan als volgt worden aangepast via de linker combinatieschakelaar/knipperlichthendel op het stuur.

(Light, Ecco, Max)

Bevestig de instelling vervolgens op de richtingaanwijzerhendel met de knop Set/Clr.

Opmerking

Bij elke aanpassing van de bandenspanning aan de belading van het voertuig raden wij aan om deze aanpassing ook in de instrumentengroep door te voeren.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R