



VW Passat - Fluitende geluiden bij het accelereren

Gegevensblad	
Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Passat 3G2/3G5
Motor	2.0 16V TDI
Motorcode	DFGA / CRLB
Bouwjaar	2014-2019
Symptoom	Uitlaatsysteem fluit bij accelereren

Belangrijke veiligheidsinstructie

Fluitende geluiden uit het uitlaatsysteem bij het accelereren

Als tijdens het accelereren fluitgeluiden uit het uitlaatsysteem hoorbaar zijn, kan dit mogelijk worden veroorzaakt door een defecte afdichting van het uitlaatspruitstuk.


In bepaalde gevallen kunnen er om constructietechnische redenen lekken ontstaan aan de afdichtingsvlakken van de eerste en vierde cilinder. Als er bij de foutdiagnose geen andere defecten in het uitlaatsysteem worden vastgesteld, moet de afdichting (1) worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Aanbevolen procedure:

- Visuele controle van het uitlaatspruitstuk op lekkage
- Demontage van het uitlaatspruitstuk en grondige reiniging van de afdichtingsvlakken
- Montage van het uitlaatspruitstuk met nieuwe afdichting en nieuwe bevestigingsmoeren

Informatie over reserveonderdelen:

- Uitlaatspruitstukafdichting: 04L 253 039G
- Bevestigingsmoer: N 908 946 01

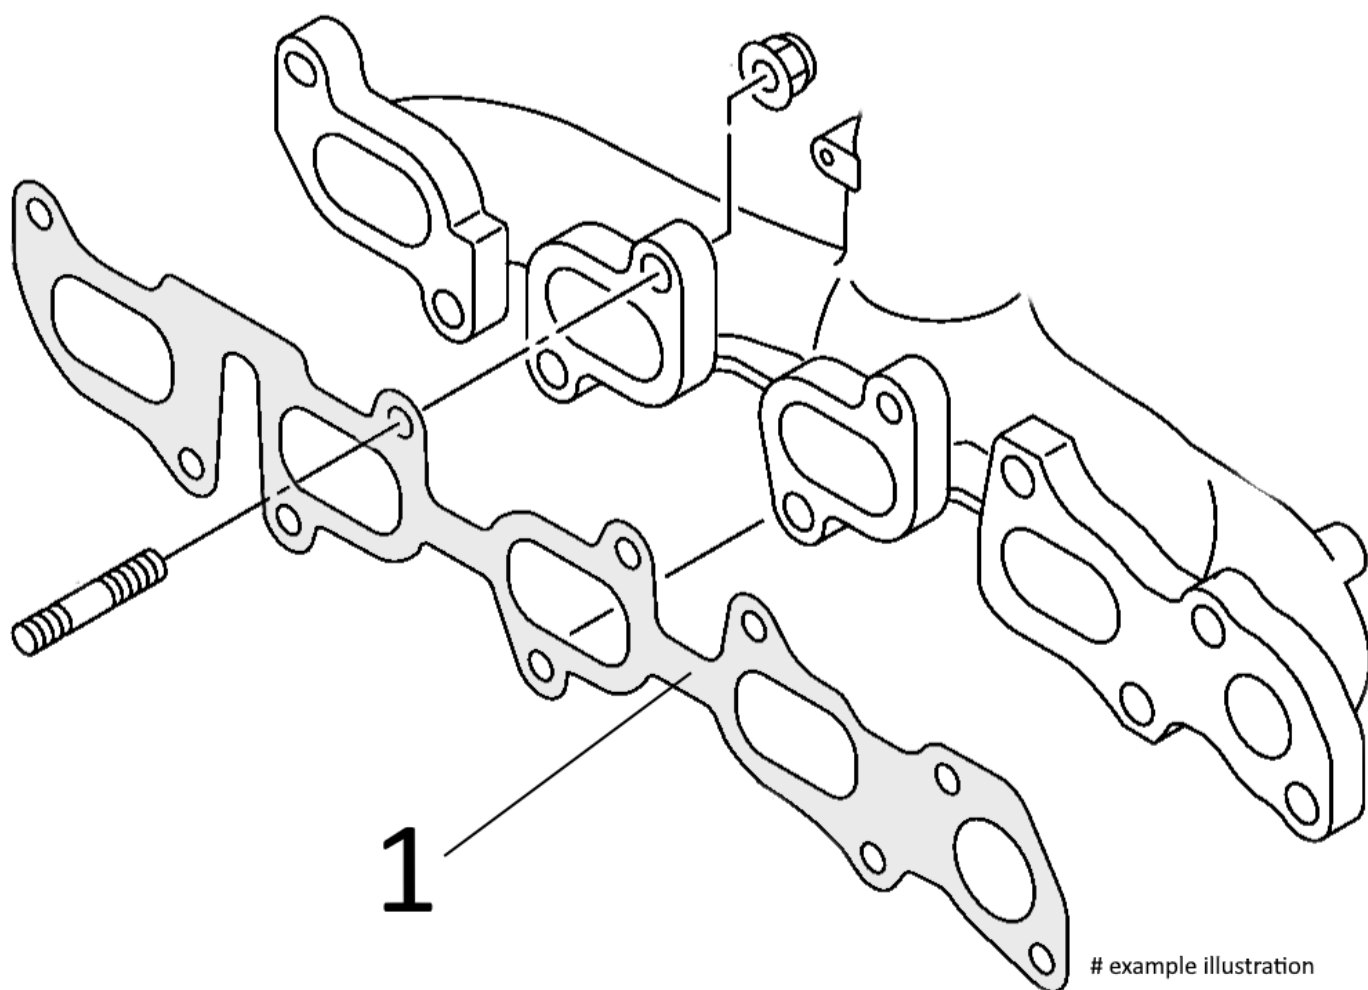

Afbeelding 1

Instructie

Dit probleem kan zich ook voordoen bij andere modellen met motoren met dezelfde constructie. De opgegeven reserveonderdeelnummers zijn voertuigspecifiek. Een controle aan de hand van het chassisnummer is noodzakelijk. Neem hierbij de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en

te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.