

Opel Verschillende modellen - Ontoereikend motorvermogen | HELLA

Opel

Verschillende modellen

Motor : Z16XEP

Ontoereikend motorvermogen

Motorcontrolelampje licht sporadisch op

Als het bovengenoemde probleem in combinatie met de hierna genoemde storingscodes wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door verstopte/geblokkeerde EGR-kanalen (uitlaatgasrecirculatiekanaal).

Storingscodes:

- P0171 mengsel te arm
- P0300 overslaande ontsteking bij meerdere cilinders vastgesteld
- P0301 / P0302 / P0303 / P0304

overslaande ontsteking vastgesteld bij cilinder 1/2/3/4

- P1300 brandstoftank leeg

Om een defect bij de EGR-klep (uitlaatgasrecirculatieklep) en andere storingsbronnen te kunnen uitsluiten, moet eerst een inspectie van de randapparatuur van het EGR-systeem worden uitgevoerd.

Als volgt te werk gaan als hierbij geen storing wordt vastgesteld:

- Storingsgeheugen uitlezen en eventueel aanwezige storingscodes wissen
- Inlaatspruitstuk volgens de instructies van de fabrikant demonteren
- EGR-kanalen in de inlaatpijp met geschikt gereedschap reinigen
- Inlaatspruitstuk volgens de instructies van de fabrikant monteren

- Storingsgeheugen uitlezen en eventueel aanwezige storingscodes wissen

Ten slotte een testrit uitvoeren en het storingsgeheugen opnieuw uitlezen.