



Skoda Enyaq – Nieprawidłowe ustawienie reflektorów

Karta katalogowa	
Producent	Skoda
Model pojazdu	Enyaq
Silnik	Elektryczny
Kod silnika	EBJC
Rok produkcji	2021 do 2024
Części zamienne Hella	Reflektor główny lewy: 1EX 014 773-911 Reflektor główny prawy: 1EX 014 773-921
Objawy	Oślepianie pojazdów jadących z naprzeciwka po regulacji reflektorów
Zalecane narzędzie	mega macs X, SEG V

 Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa

Nieprawidłowe ustawienie reflektorów po przeglądzie


W wyżej wymienionym typie pojazdu możliwe jest nieprawidłowe ustawienie reflektorów głównych po przeglądzie lub naprawie świateł przednich. Pomimo ustawienia reflektory nie są wypoziomowane zgodnie ze specyfikacją. Może to powodować oślepianie nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów.

W takich przypadkach przyczyną jest automatyczny system poziomowania reflektorów, który nie został ustawiony na zero przed ustawieniem reflektorów głównych. Odpowiednią funkcję można znaleźć w menu systemu informacyjno-rozrywkowego w punkcie "Menu serwisowe → Zewnętrzne → Reflektory → Ustawienie świateł".


Jeśli poziomowanie reflektorów nie zostanie ustawione na wartość zerową przed regulacją, regulacja reflektorów zostanie przeprowadzona nieprawidłowo. W efekcie rozkład światła znacznie odbiega od stanu prawidłowego.

Prowadzi to do niedopuszczalnego oświetlenia jezdni i zwiększa ryzyko oślepienia innych użytkowników drogi, co stanowi poważne zagrożenie.


Aby zapewnić prawidłową regulację, automatyczne poziomowanie reflektorów musi być wcześniej ustawione na zero w menu. Dopiero wtedy można przeprowadzić podstawową regulację reflektorów głównych za pomocą odpowiedniego urządzenia do ustawiania reflektorów zgodnie ze specyfikacją producenta. Na koniec należy sprawdzić działanie i przeprowadzić jazdę próbną.

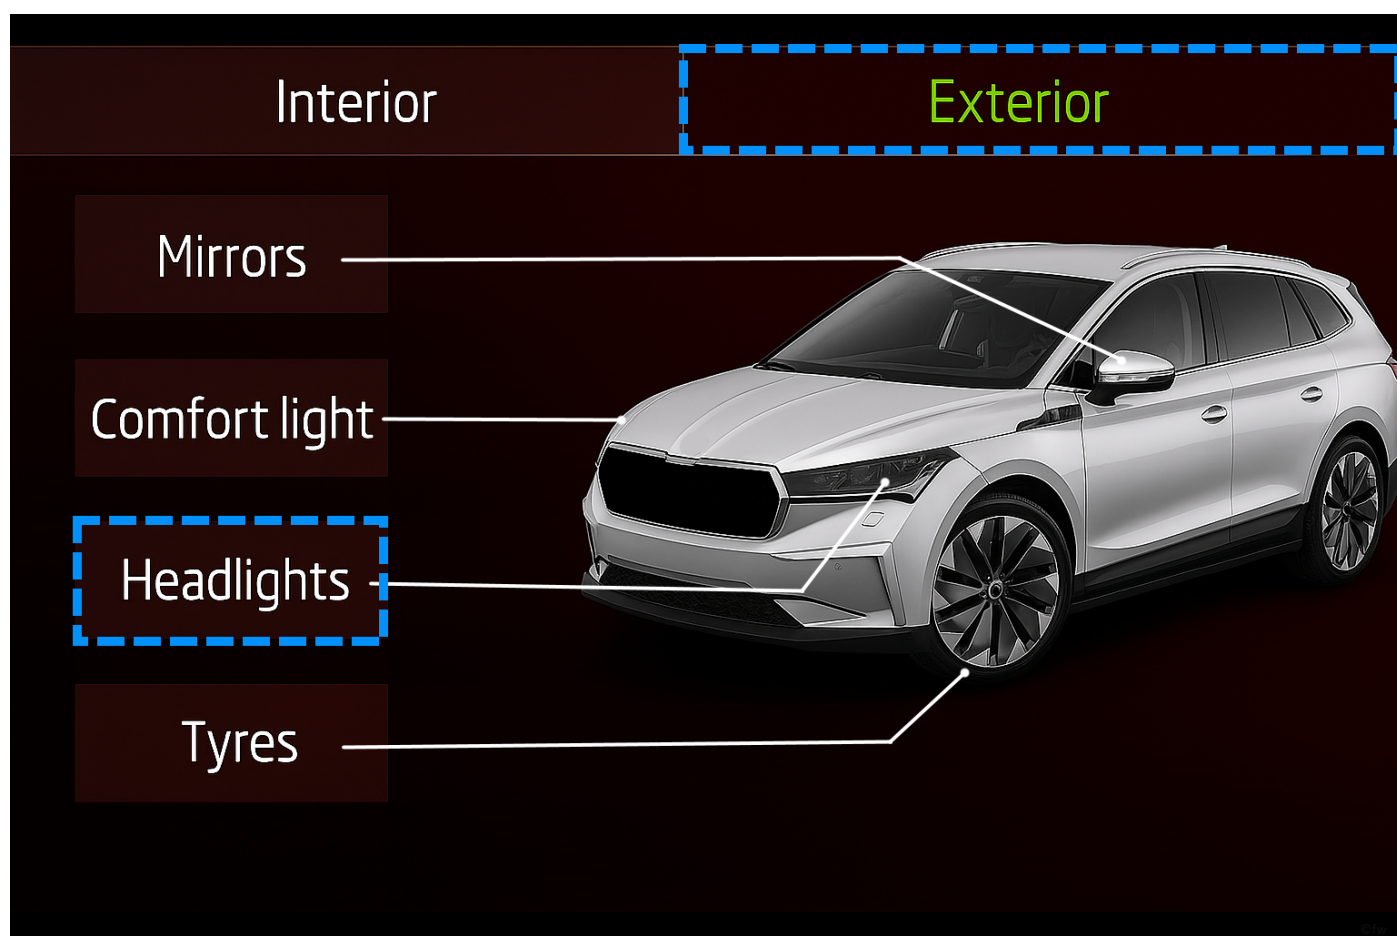

Przykładowa struktura menu w systemie informacyjno-rozrywkowym: W obszarze "Zewnętrzne" punkt "Reflektory" zawiera menu ustawień poziomowania reflektorów.

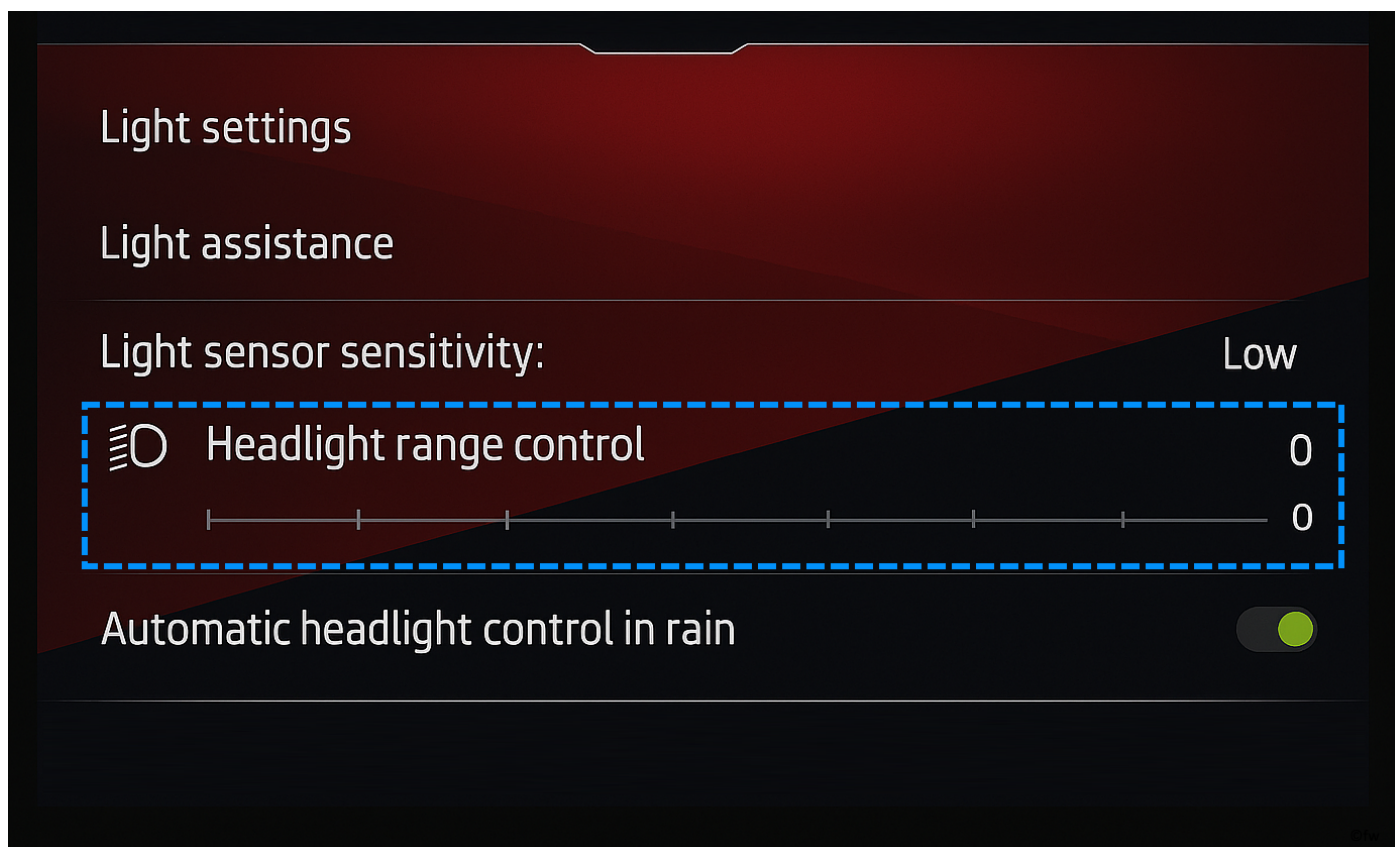

Przykładowa ilustracja: W tym menu można ustawić automatyczne poziomowanie reflektorów na zero.

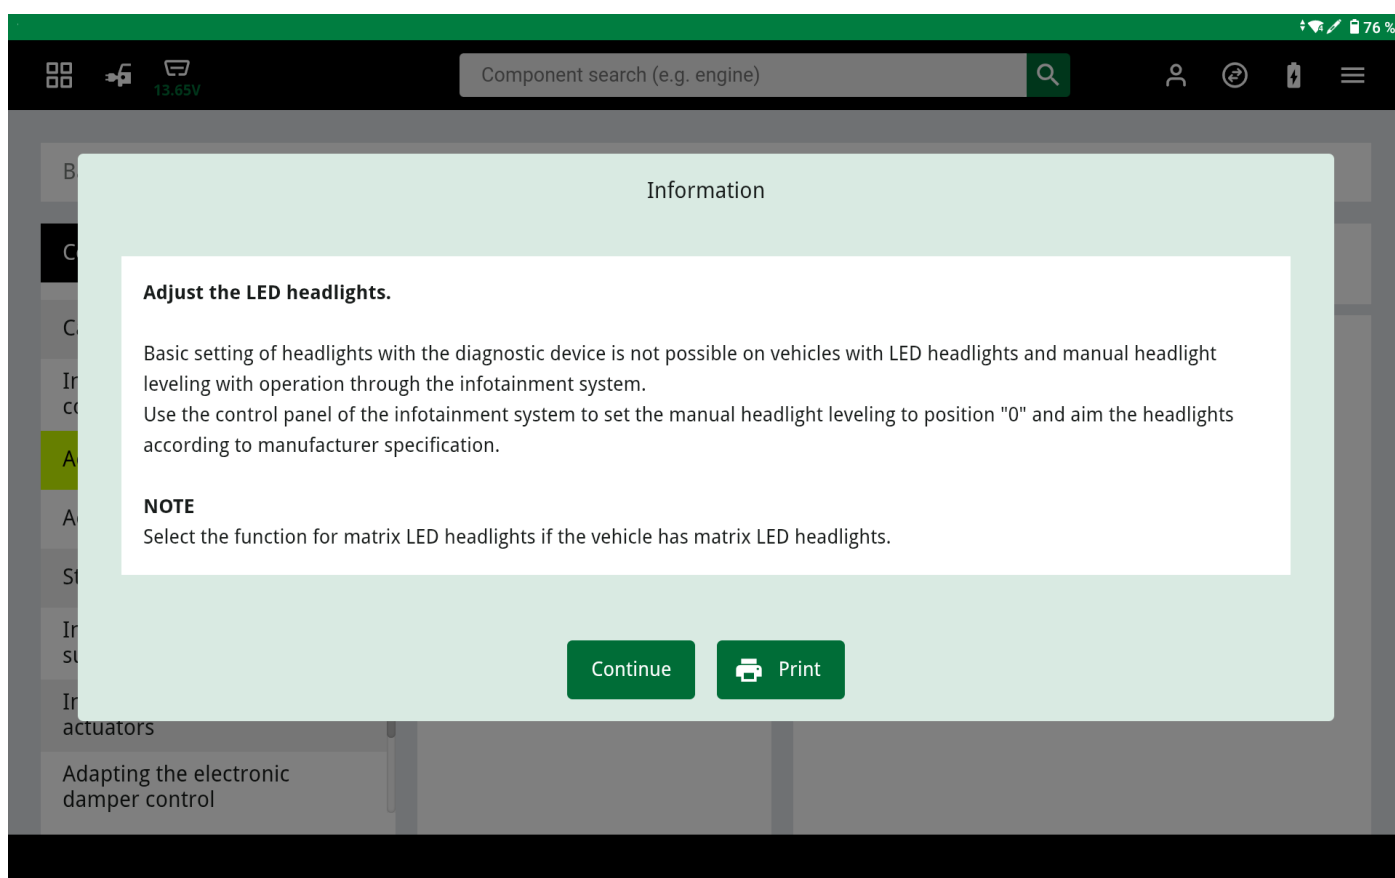

Uwaga w urządzeniu diagnostycznym dotycząca przebiegu regulacji reflektorów

Wskazówka

Przestrzegać instrukcji konserwacji i napraw producenta pojazdu!

Usterka ta może występować również w innych modelach o takim samym wyposażeniu.

Zasada bezpieczeństwa dot. pojazdów hybrydowych/elektrycznych!

Wszystkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie elektrotechniki. Przed przystąpieniem do naprawy układ wysokiego napięcia musi zostać odłączony od napięcia przez „specjalistę z uprawnieniami elektryka wysokich napięć”. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów i regulacji dotyczących prac przy instalacjach wysokiego napięcia.

Przedruk, rozpowszechnianie, powielanie, wykorzystywanie w jakiegokolwiek formie i udostępnianie treści niniejszego dokumentu, w tym jego fragmentów, jest dozwolone wyłącznie za naszą wyraźną pisemną zgodą i z podaniem źródła. Schematy, zdjęcia i opisy służą jedynie do objaśnienia i uzupełnienia tekstu dokumentu i nie mogą stanowić podstawy do wykonania montażu lub konstrukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.